

# 吉利、福特、三菱近10万辆缺陷车被召回

据国家质量监督检验检疫总局网站消息,近日,浙江吉利汽车有限公司决定召回部分博瑞GC-9汽车,共计40068辆;福特汽车(中国)有限公司召回部分进口2015-2017年款F-150猛禽系列汽车,中国大陆地区共涉及363辆;三菱汽车销售(中国)有限公司将召回部分进口2013-2016年款欧蓝德系列汽车,中国大陆地区共涉及51596辆。


近日,浙江吉利汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家质检总局备案了召回计划,决定自2018年1月26日起,召回2015年4月1日至2016年10月28日期间生产的部分博瑞GC-9汽车,共计40068辆。

本次召回范围内车辆,由于电动助力转向器线束接插件针脚耐久腐蚀问题,可能导致部分车辆在长时间使用后电动转向助力系统报故障码。极端情况下,可能导致车辆电子转向助力失效,存在安全隐患。浙江吉利汽车有限公司将免费对涉及车辆的电动助力转向器壳体与马达之间安装橡胶垫,在线束端子上涂抹油脂,以消除安全隐患。

浙江吉利汽车有限公司将委托吉利汽车特约服务站通过挂号信、电话、短信等方式通知相关车主,请相关车主前往就近的吉利汽车特约服务站进行免费检修。车主可通过座机或手机拨打客户服务热线400-886-9888获取此次召回的相关信息。车主也可登录国家质检总局缺陷产品管理中心网站(www.dpac.gov.cn)以及关注微信公众号(AQSIQDPAC)了解更多信息。此外也可拨打国家质检总局缺陷产品管理中心热线电话:010-59799616,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。

近日,福特汽车(中国)有限公司向国家质检总局备案了召回计划,将自2018年2月28日起,召回2014年3月12日至2016年12月31日期间生产的部分进口2015-2017年款F-150猛禽系列汽车。据该公司统计,中国大陆地区共涉及363辆。

本次召回范围内部分车辆由

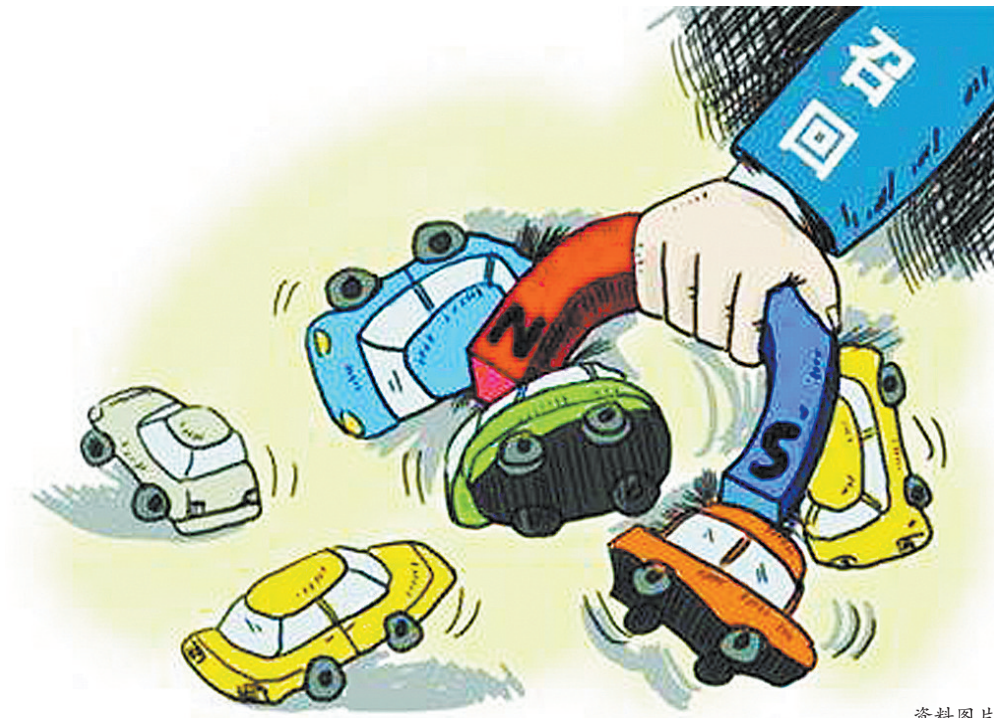

资料图片

于制造原因,门门外罩可能存在渗水状况,在低温环境下侧门锁闭会因此冻结,可能造成锁扣机构在车门打开后卡滞。此外,部分车辆因安装不当导致门内拉线扭曲,也可能造成门卡滞。某些情况下,上述原因导致的门卡滞,在锁闭锁扣之间摩擦力和车门密封条阻力共同作用下,将导致车门不能正确上锁,存在安全隐患。

福特汽车(中国)有限公司将为召回范围内的车辆车门加装防水护罩及检查门内拉线,并根据检查结果进行相应的维修,以消除缺陷。库存车辆将在消除缺陷后进行销售。

相关车主如发现车门难以打开或在车门关闭状态下难以锁上车门,或在多次尝试关门时车门弹开,或需要多次努力才能将门上锁,应及时联系授权经销商对车辆进行相关检查。车主在召回行动开始后应尽快联系经销商进行维修。

福特汽车(中国)有限公司将以挂号信等形式通知车主。车主可通过拨打福特汽车(中国)有限公司热线800-810-0740获取此次

召回的相关信息。车主也可登录质检总局网站检验监管司(jygs.aqsiq.gov.cn)、国家质检总局缺陷产品管理中心网站(www.dpac.gov.cn)以及关注微信公众号(AQSIQDPAC)了解更多信息。此外也可拨打缺陷产品管理中心热线电话:010-59799616或地方出入境检验检疫机构的质量热线:12365(转2号键),反映在召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。

近日,三菱汽车销售(中国)有限公司向国家质检总局备案了召回计划,将自2018年4月27日起,召回2012年11月15日至2016年1月28日期间生产的部分进口2013-2016年款欧蓝德系列汽车,据该公司统计,中国大陆地区共涉及51596辆。

本次召回范围内部分车辆,由于后制动卡钳轴部的护套防水性能不足,水侵入后会造驻车制动轴生锈。轴和轴套之间的锈蚀造成卡滞,导致驻车制动力降低,驻车状态下的车辆可能出现滑动,存在安全隐患。

三菱汽车销售(中国)有限公

司将为召回范围内的车辆进行检查,如果安装的是改进前的零部件,则需要确认轴的锈蚀情况,并按如下方式进行处置:如果轴卡滞或者轴的锈蚀已经发展到卡钳内部时,将后制动卡钳更换为改进后的零部件;如果轴的锈蚀未发展到卡钳内部,则除锈后将护套总成更换为改进后的产品,以消除缺陷。

三菱汽车销售(中国)有限公司将以挂号信等形式通知车主。车主可通过登录三菱汽车销售(中国)有限公司网站(www.gmmc.com.cn)或者拨打三菱汽车销售(中国)有限公司热线400-977-3030(固话、手机均可)获取此次召回的相关信息。车主也可登录质检总局网站检验监管司(jygs.aqsiq.gov.cn)、国家质检总局缺陷产品管理中心网站(www.dpac.gov.cn)以及关注微信公众号(AQSIQDPAC)了解更多信息。此外也可拨打缺陷产品管理中心热线电话:010-59799616或地方出入境检验检疫机构的质量热线:12365(转2号键),反映在召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。(中新)

## 一周汽车资讯

### 工信部约谈环保违规车企

据工信部网站消息,近日,工业和信息化部装备工业司针对环境保护部核查发现存在污染物排放不达标、OBD功能性检测不合格等问题的山东凯马汽车制造有限公司、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司进行约谈,了解违规问题详细情况及企业整改措施。

工信部要求企业进一步落实主体责任,强化车辆产品生产一致性管控,严格做到诚信自律,确保环保合格产品出厂。

### 延期交车 特斯拉走不出产能瓶颈将会怎样

相继推出Model S、Model X两款车型的特斯拉,如何收回高投入成为亟待解决的难题。好在“走量”车型Model 3有望成为特斯拉的“回本”利器。然而,产能瓶颈导致的延期交车,成为特斯拉面临的一道坎儿。

近日,据CNBC报道,多名特斯拉员工称,特斯拉超级工厂生产Model 3电池的部分工作仍然由手工完成。同时,特斯拉不得不从电池供应商——松下“借用”大量员工,帮助完成手工组装任务。事实上,从特斯拉Model S开始,随着新车订单的不断增长,特斯拉就一直面临着产能不足带来的交付难题。而在相比Model S售价低一半的Model 3推出后,目前接近50万张的订单量已经压得特斯拉超级工厂有些喘不过气来。数据显示,今年一季度,Model 3的周产量降为约2500辆,而这仅是原计划产量目标的一半。

(陈艳乐 整理)

## 北京现代召回部分全新途胜汽车

本报讯 新华社记者1月29日从国家质检总局获悉,北京现代汽车有限公司决定自2018年2月1日起,召回部分全新途胜汽车,共计63852辆。

据悉,本次召回范围内的车辆为2017年4月1日至2017年10月25日期间生产,由于装配问题,

在停车状态时踩下驻车制动踏板后,驻车制动踏板臂与控制线束可能发生干涉。使用一段时间后,控制线束可能被磨损,导致仪表盘故障灯亮起,车辆无法启动现象,极端情况下控制线束可能发生短路,存在安全隐患。

北京现代汽车有限公司将为

召回范围内的车辆免费检查维修,如控制线束已发生磨损,则免费更换控制线束,以消除安全隐患。

此外,北京现代汽车有限公司还决定自2018年2月1日起,扩大召回2016年6月1日至2016年8月23日期间生产的搭载7速双离合

变速器的全新途胜汽车,共计33722辆。召回范围内的车辆,由于双离合变速器控制单元(TCU)程序存在瑕疵,车辆起步可能产生延迟。北京现代汽车有限公司将对召回范围内的车辆免费升级TCU程序,以消除安全隐患。

(王优玲)



资料图片



## 今日学法 律师在线

倚天剑

为回馈读者、服务社会,平顶山日报社读者俱乐部与“省法律援助先进集体、省华侨法律维权服务站”——河南倚天剑律师事务所联合开展“法在身边”法律服务活动:每周工作时间,凡两报读者均可拨打倚天剑办公电话3388775或登录http://www.itiki.cn(倚

天剑律师网)进行咨询,由资深律师解答、评析,帮助读者学法、用法。活动期间,两报订户持会员卡到倚天剑律师事务所咨询免费,法律事务代理费用优惠20%。

本周三值班律师:张轶超、丁小彪

### 律师看法

聚会饮酒发生意外,同席者谁可被免责?

在喝酒引发的人身损害赔偿纠纷中,同桌一起喝酒者一般都会承担适当责任。但做到以下4点,则同席者一般不会承担责任:

1. 不强迫性劝酒。无论什么场合、什么情况下,对方什么身体状况,均是不劝酒,随意就好。
2. 明知对方不能喝酒要劝阻。在明知对方身体有疾病或者对方已经明确表示身体不适的情况下,劝对方不饮酒或者对方自愿要喝,要做到劝阻少饮,尽到提醒和照顾的义务。
3. 将醉酒者安全送达。
4. 酒后驾车及时劝阻。

## 感谢“两报”订户读者的支持与厚爱

《平顶山日报》《平顶山晚报》读者俱乐部开展读者优惠健康体检活动

服务在您身边 健康有我相伴

凡自费订阅2017年度《平顶山日报》《平顶山晚报》的个人订户,均可持会员卡享受优惠健康体检。

体检项目:心电图、肝功能(谷草转氨酶、谷丙转氨酶、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素)、B超(男:肝、胆、脾、前列腺;女:肝、胆、脾、子宫附件)、血脂(甘油三酯、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白、总胆固醇)、肾功(尿酸、肌酐、尿素氮)、DR片胸透、血糖、血常规、尿常规、癌细胞检测(癌胚抗原CEA、甲胎蛋白AFP)、送中医体检。(另免费提供营养早餐)

温馨提示  
检查日早上禁食  
女性需憋尿

优惠体检价:每人220元(可使用医保卡),订户家庭人数不限  
体检时间、地点:每周五8:00,市中医院门诊楼3楼健康体检中心  
咨询电话:4988096 13782497736